

DÉPANNAGE POUR LES PRESSES À FEUILLES ET ROTATIVES

## APPARITION MÉCANIQUE

(MECHANICAL GHOSTING) : Motifs d'images apparaissant dans les solides.

### PROBLÈMES

1. Trop d'eau sur la plaque.
2. Encre glacée ou surpigmentée des rouleaux.
3. Mauvais transfert de l'encre entre l'encrier et la plaque.
4. Encre trop transparente.
5. Mauvaise mise en page de la forme.
6. Mauvaise distribution de l'encre.

### SOLUTIONS

1. Couper le mouillage au minimum possible.
2. Vérifier le duromètre des rouleaux – devrait être en-dessous de 35 (25 à 30 de préférence). Déglacer les rouleaux avec du **Uni OD Deglazer**.
3. Vérifier les réglages des rouleaux et ajuster selon les spécifications du fabricant.
4. Ajoutez une touche d'argent ou de blanc opaque à l'encre. Demandez plus d'encre opaque au fabricant d'encre.
5. Changer la mise en page pour obtenir un meilleur transfert d'encre sur les rouleaux dans les zones d'apparition.
6. Assurez-vous que la batterie d'encrage (rouleaux distributeurs) soit ajustée de façon à exécuter une oscillation complète. Faites osciller l'encre des rouleaux #2 et #3 de façon à rétablir les images. Ne faites pas osciller le #4 afin d'éviter d'autres problèmes.